



STORZ & BICKEL



Crafty+

GEBRUIKSAANWIJZING

Vóór de ingebruikname aandachtig lezen
en bewaren.





Inhoudsopgave	pagina
1 Productoverzicht CRAFTY+	5
1.1 Inhoud	5
1.2 Functionele onderdelen.....	6
1.3 Service.....	7
2 Voor uw veiligheid	9
2.1 Symbolen.....	8
2.2 Verklaring van de tekens	8
2.3 Basisregels.....	10
2.4 Veiligheidsinstructies.....	10
2.4.1 Gevaar voor letsel door elektrische schokken.....	10
2.4.2 Gevaar voor letsel door verbranding / dampen.....	11
2.4.3 Gevaar voor letsel door verschillende oorzaken	11
3 Doel	12
4 Plantenoverzicht	12
5 Invloedsfactoren bij het verdampen	13
6 Ingebruikname en bediening	14
6.1 Uitpakken.....	14
6.2 Aansluiting stroomnet.....	14
6.3 Opladen van de batterij.....	14
6.4 Vullen van de vulkamer.....	15
6.5 Opwarmen	15
6.5.1 Fabrieksinstellingen.....	15
6.5.2 Basistemperatuur	16
6.5.3 Booster temperatuur	16
6.5.4 Superbooster temperatuur	16
6.6 Gebruik.....	17
6.7 Einde gebruik.....	17
6.8 Automatische uitschakeling.....	18
6.9 Bewaring.....	18

Inhoudsopgave	pagina
7 Reiniging	19
7.1 Koeleenheid	19
7.1.1 Productoverzicht	19
7.1.2 Demontage	19
7.1.3 Reiniging	21
7.1.4 Montage	22
7.2 Zeven	22
7.3 Reinigen van de vulkamer	22
7.3.1 Verwijderen van de onderste Zeef	22
7.3.2 Reiniging	22
7.3.3 Aanbrengen van de onderste Zeef	22
7.4 Verdamp(er) en USB-C Kabel	22
8 Storz & Bickel App	24
8.1 Fabrieksinstellingen	24
8.2 De verbindingsofbouw van de Verdamp(er) met een smartphone	24
8.3 De menuonderdelen van de Storz & Bickel App	25
8.4 Temperatuurinstelling met de Storz & Bickel App	25
8.5 Andere persoonlijke instellingen	26
8.6 Resetten naar fabrieksinstellingen	26
9 Optionele Accessoires	27
9.1 Kruidenmolen	28
9.2 Vulhulp	28
9.2.1 Vullen met de Vulhulp	28
9.2.2 Vullen van de vulkamer met de Vulhulp	28

Inhoudsopgave	pagina
9.3 Doseercapsules (voor eenmalig gebruik) en Bewaardoos.....	29
9.3.1 Vullen van de Doseercapsules	30
9.3.2 Vullen van de Bewaardoos met Doseercapsules	30
9.3.3 Plaatsen van de Doseercapsule in de Koeleenheid.....	30
10 Storingen	32
10.1. Mogelijke storingen / Probleemoplossing.....	32
10.2. Na storingen.....	32
10.3. Afvoer	32
11 Technische gegevens	33
12 Naleving van de wettelijke eisen en normen	33
13 Vrijwaring, Aansprakelijkheid	34
13.1 Vrijwaring.....	34
13.2 Aansprakelijkheid.....	34
13.3 Copyright	35

1 PRODUCTOVERZICHT CRAFTY+


1.1 Inhoud

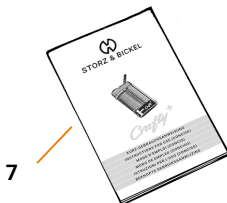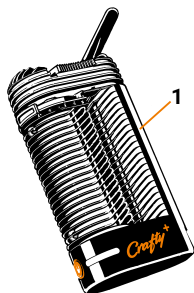

- | | | | |
|---|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | CRAFTY+ Verdamper | 5 | 1 stk. Doseercapsule |
| 2 | 1 stk. USB-C Kabel | 6 | 1 stk. Reinigingsborstel |
| 3 | 3 stk. Normale Zeef, klein
3 stk. Grove Zeef, klein | 7 | 1 stk. Beknopte Gebruiksaanwijzing |
| 4 | 3 stk. Bodemafdichring, klein | | |

1 PRODUCTOVERZICHT CRAFTY+

1.2 Functionele onderdelen

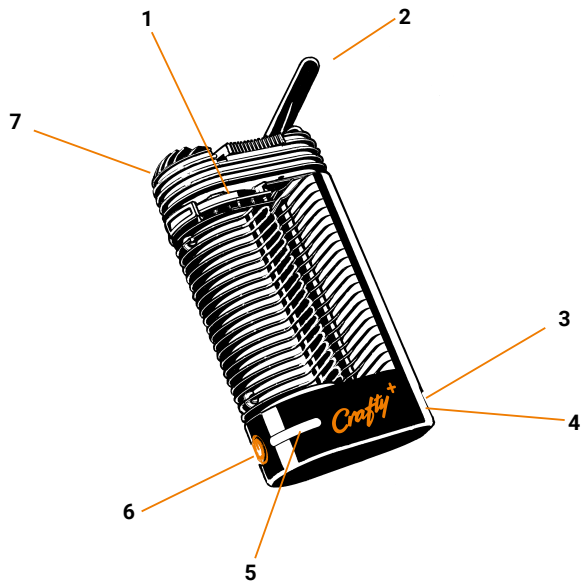

- | | | | |
|---|--------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Vulkamer | 5 | LED-indicator |
| 2 | Mondstuk | 6 | Aan-/uitschakelaar (ON/OFF) |
| 3 | Vulkamerhulpmiddel | 7 | Koeleenheid |
| 4 | USB-C Laadbus
(achter het Vulkamerhulpmiddel) | | |

1.3 Service

Controleer of alle componenten bij de levering aanwezig zijn. Neem in afwijkende gevallen contact op met het Storz & Bickel Service Center.

Wendt u bij technische problemen, vragen over het apparaat, aanspraak op garantie en afvoer van het apparaat tot het volgende adres:





Storz & Bickel GmbH

In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland

Voor serviceaanvragen kunt u een RMA (Return Merchandise Authorization) starten via onze homepage: www.storz-bickel.com/rma.

2 VOOR UW VEILIGHEID

2.1 Symbolen

	Bullet
	Gevaarsymbool
	Behandeling
	Aanwijzing

2.2 Verklaring van de tekens



Gebruiksaanwijzing opvolgen!



Symbool voor de fabrikant - naast het symbool staat naam en adres van de fabrikant



Het apparaat is na 13 augustus 2005 op de markt gebracht. Het apparaat mag niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Het symbool van de afvalton met een kruis erdoorheen geeft aan dat er gescheiden ingezameld moet worden. Het apparaat bevat een geïntegreerde lithium-ionbatterij. Bij de afvoer dient deze leeg te zijn.



Symbool EU-conformiteit: Met deze teken bevestigt de fabrikant de conformiteit van de producten met de geldende richtlijnen en normen van de Europese Unie.

2 VOOR UW VEILIGHEID



Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED conform EN 60335-1, UL 499 en CAN/CSA 22.2 nr. 64-M91.



Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED conform EN 60335-1.



Voorzichtig! Heet oppervlak!
Metalen onderdelen niet aanraken!



Tegen zonlicht beschermen.



Beschermen tegen nattigheid en vocht.



Symbool voor het serienummer - gevolgd door het serienummer van het product



Symbool voor bestelnummer



Gelijkstroom



Apparaat van beschermingsklasse II

2.3 Basisregels

- ▶ Deze Gebruiksaanwijzing is een essentieel onderdeel van de Verdamer en moet aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld.
- ▶ De actuele uitgebreide versie van de Gebruiksaanwijzing onder www.storz-bickel.com downloaden.
- ▶ Lees deze aanwijzingen zorgvuldig en volledig door voordat u de Verdamer en de USB-C Kabel in gebruik neemt.
- ▶ Volg altijd de instructies in deze Gebruiksaanwijzing voor gebruik en onderhoud.
- ▶ Dit Verdamer kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met weinig ervaring of kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het Verdamer en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- ▶ Als de gebruiker lijdt aan een luchtweg- of longaandoening, mag het apparaat alleen worden gebruikt na overleg en met toestemming van de behandelende arts. Afhankelijk van de dichtheid de lucht-

wegen en de longen kunnen de dampen tot irritatie en daarom tot hoesten leiden.

- ▶ De Verdamer niet onbeheerd gebruiken.
- ▶ Bewaar en gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel alleen op voldoende afstand van warmtebronnen (oven, fornuis, open haard, enz.) en op een droge plaats waar de omgevingstemperatuur niet onder +5 °C (+41° F) kan komen.
- ▶ De Verdamer niet aan extreme schommelingen van de omgevingstemperatuur blootstellen. Door condensvocht kan er een storing van de functionering optreden.
- ▶ Gebruik alleen originele Storz & Bickel accessoires en reserveonderdelen.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet op een ongeschikte, onjuiste of onverstandige manier, de fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

2.4 Veiligheidsinstructies

2.4.1 Gevaar voor letsel door elektrische schokken

- ▶ De Verdamer en de USB-C Kabel na gebruik voor eventuele onderhoudswerkzaamheden en tijdens onweersbuien, uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

2 VOOR UW VEILIGHEID

- ▶ Zorg ervoor dat de USB-C Kabel niet beschadigt door buigen, knellen of trekken.
- ▶ Gebruik geen meervoudige stopcontacten en/of verlengsnoeren. Gebruik, indien absoluut noodzakelijk, alleen producten met kwaliteitscertificering (zoals UL, IMQ, VDE, +S, enz.) als de opgegeven vermogenswaarde het vereiste vermogen (A=Ampère) van de aangesloten apparaten overschrijdt.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet als deze beschadigd zijn. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door ons service center. Pogingen om zelf schade te herstellen, maken de vrijwaring ongeldig. Ons Service Center vervangt een defecte USB-C Kabel.
- ▶ Laat de Verdamer en de USB-C Kabel niet in contact komen met vocht.
- ▶ Houd de Verdamer en de USB-C Kabel uit de buurt van huisdieren (bijv. knaagdieren) en ongedierte.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet in een potentieel explosieve of ontvlambare atmosfeer.
- ▶ Plaats de hete Verdamer alleen op een stevige en hittegevoelige ondergrond en let erop dat deze niet wordt afgedekt.
- ▶ Gebruik de Verdamer niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden of papier.
- ▶ De openingen van de Verdamer niet afsluiten, niet afdekken en niet blokkeren tijdens de werking en de afkoelfase.
- ▶ Zorg er vóór het inschakelen van de Verdamer voor dat alle dampen, bijv. van brandbare reinigings- en desinfectiemiddelen, zijn verdampt.

2.4.3 Gevaar voor letsel door verschillende oorzaken

2.4.2 Gevaar voor letsel door verbranding / dampen

- ▶ Zorg ervoor dat kleine onderdelen van de Verdamer niet worden ingeslikt.
- ▶ Let op het gevaar van wurging door de USB-C Kabel.
- ▶ Verdamer met de aanbevolen, te verdampen kruiden en plantendelen gebruiken. Het gebruik van andere stoffen kan tot vergiftiging of brandgevaar leiden.
- ▶ Let op de symptomen (bijv. hoest, kortademigheid, pijn op de borst) tijdens of na gebruik en raadpleeg onmiddellijk een arts als u gezondheidsproblemen hebt.

3 DOEL

De Verdamer wordt gebruikt om geuren of aroma's te produceren van de in hoofdstuk 4, pagina 12 genoemde kruiden en plantendelen. Door verdamping met behulp van hete lucht worden de geuren en aroma's opgelost en kunnen ze direct worden ingeademd.

De Verdamer is geen medisch product.

4 PLANTENOVERZICHT

- ▶ Verdamp alleen geuren en aroma's van de hier genoemde plantenmaterialen die volgens de richtlijnen van de Europese Farmacopee (of vergelijkbaar) zijn getest op authenticiteit, zuiverheid en ziekteverwekkers.
 - ▶ Koop deze planten of delen van planten in uw apotheek.
- i** Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.
- i** De Verdamer is niet bedoeld voor gebruik met tabak- of nicotineproducten.

Plantennaam	Botanische naam	Gebruikt deel van de plant	Temperatuurinstelling
Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i>	de bladeren	130°C
Hop	<i>Humulus lupulus</i>	de kegels	154°C
Kamille	<i>Matriarca chamomilla</i>	de bloemen	190°C
Lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i>	de bloemen	130°C
Citroenmelisse	<i>Melissa officinalis</i>	de bladeren	142°C
Salie	<i>Salvia officinalis</i>	de bladeren	190°C
Tijm	<i>Thymus vulgaris</i>	het kruid	190°C

5 INVLOEDSFACTOREN BIJ HET VERDAMPEN

Neem de volgende aanwijzingen in acht, dan kunt u de Verdamer met het gebruikte plantenmateriaal optimaal aan uw persoonlijke behoeften aanpassen.

De hoeveelheid opgeloste aroma's en geuren wordt beïnvloed door de volgende factoren:

1. **Kwaliteit:** Het aandeel verdampbare aroma's en geuren in het desbetreffende plantenmateriaal.
2. **Kwantiteit:** De hoeveelheid van het verdampingsmateriaal in de vulkamer dat wordt doorstroomt.
3. **Oppervlak:** Hoe fijner de planten fijn gemaakt zijn, des te groter wordt het oppervlak waarvan de aroma's en geuren bij het verdampingsproces kunnen vrijkomen.
4. **Temperatuur:** Hoe hoger de temperatuur, hoe meer aroma's en geuren in één keer worden opgelost. Een verhoging van de temperatuur moet altijd een laatste redmiddel zijn, omdat het plantenmateriaal bij hogere temperaturen meer geroosterd smaakt.

U kunt het verdampingsproces met dezelfde vulkamerinhoud herhalen tot er bij de maximumtemperatuur geen dampen meer worden gevormd. Om redenen van smaak is het echter aan te raden om het verdampingsmateriaal vooraf te vervangen.

6 INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

6.1 Uitpakken

- ▶ Controleer de Verdamer met behulp van hoofdstuk 1.1 "Leveringsomvang", pagina 5 op volledigheid.

6.2 Aansluiting stroomnet

- ▶ Controleer de Verdamer en de USB-C Kabel aan de buitenkant op zichtbare beschadigingen. Gebruik geen beschadigde Verdamer.
- ▶ Laat in geval van twijfel de elektrische installatie door een specialist controleren of de plaatselijke veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

6.3 Opladen van de batterij

De batterij van het nieuwe product is tot 80% opgeladen.

- ▶ Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op.
- ▶ Sluit de USB-C Kabel aan op de USB-C laadbus van de Verdamer en vervolgens op een geschikt stopcontact.

i Het oplaadproces wordt bevestigd door kort oplichten van de LED-indicator (kort groen/rood/blauw) en trillingen.

i De laadtoestand van de batterij wordt aangegeven doordat de LED-indicator blauw oplicht.

Toelichting over de batterijindicator tijdens de oplaadbeurt:

- ▶ Blauw continulicht: de batterij is volledig opgeladen.
- ▶ Blauw, langzaam knipperen: de batterij is voor ca. 61 – 96% opgeladen
- ▶ Blauw, snel knipperen: de batterij is voor ca. 31 – 60% opgeladen.
- ▶ Blauw flitsen: de batterij is voor ca. 30% opgeladen.

Toelichting over de batterijindicator na het uitschakelen:

- ▶ Blauw continulicht: de batterij is voor ca. 64 – 100% opgeladen.
- ▶ Blauw, langzaam knipperen: de batterij is voor ca. 32 - 63% opgeladen.
- ▶ Blauw, snel knipperen: de batterij is voor ca. 1 - 31% opgeladen.
- ▶ Blauw flitsen: de batterij is leeg.
- ▶ Wanneer het opladen is voltooid, moet u eerst de USB-C Kabel van de stroombron en vervolgens van de Verdamer loskoppelen.

i U kunt de Verdamer niet gebruiken als deze met de USB-C Kabel op een stroombron is aangesloten. Pas nadat een gedeeltelijke lading heeft plaatsgevonden, kunt u deze weer inschakelen.

i U kunt de accu ook via de optioneel verkrijgbare 12 V Auto-Oplader opladen.

6 INGEBRIJKNAMEN EN BEDIENING

- ▶ Sluit de 12 Volt Auto-Oplader aan op de netaansluitbus van de Verdamper en vervolgens op een geschikt 12 Volt stopcontact of sigarettenaansteker.

LET OP

Verlies van vrijwaring / schade aan eigendommen als de batterij door uzelf wordt vervangen


Als de Verdamper verkeerd wordt geopend, raakt deze beschadigd.

- **Vervanging van de batterij alleen door ons Service Center**



- ▶ Vul de vulkamer volledig tot aan de kunststof rand met gemalen plantenmateriaal.
- i** Te veel gecomprimeerd plantenmateriaal of een te volle vulkamer bemoeilijkt het inademen.
- ▶ Verwijder overtollig plantenmateriaal rond de vulopening.
- ▶ Plaats de Koeleenheid op de Verdamper door deze 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

6.4 Vullen van de vulkamer

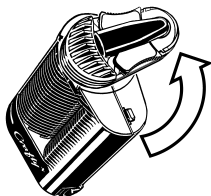

- ▶ Schroef de Koeleenheid van de Verdamper door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

6.5 Opwarmen

6.5.1 Fabrieksinstellingen

De Verdamper heeft drie, vooraf in de fabriek ingestelde temperatuurniveaus:

- Basistemperatuur: 180 °C (356 °F)
- Booster temperatuur: +15 °C (27 °F) (ten opzichte van de basistemperatuur komt overeen met 195 °C (383 °F))
- Superbooster temperatuur: +30 °C (54 °F) (ten opzichte van de basistemperatuur komt overeen met 210 °C (410 °F))

6 INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

i De temperatuurniveaus voor basis- en booster temperatuur kunnen worden aangepast met behulp van een smartphone en de Storz & Bickel app. Zie hoofdstuk 8 "Storz & Bickel App", pagina 24.

i Als een temperatuurniveau niet meer voldoende is, gaat u naar het volgende niveau, zoals hieronder beschreven.

6.5.2 Basistemperatuur

► Houd de oranje aan-/uitschakelaar (ON/OFF) ten minste een halve seconde ingedrukt.

i Een trilling bevestigt het inschakelen en het rode continue licht van de LED-indicator geeft het verwarmen aan. Als de batterij volledig is opgeladen, duurt het ongeveer 60-80 seconden om op te warmen. Een dubbele trilling en groen continu licht geven aan dat de basistemperatuur is bereikt.

6.5.3 Booster temperatuur

► Activeer de booster temperatuur door te dubbelklikken op de oranje aan-/uitschakelaar (ON/OFF).

i De LED-indicator geeft aan dat het opwarmingsproces wordt uitgevoerd door rood te knipperen. Een dubbele trilling en een groen knipperend signaal geven aan dat de temperatuur van de booster is bereikt.

i De boostermodus eindigt automatisch na 90 seconden nadat de boostertemperatuur is bereikt; de ingestelde temperatuur is dan weer gelijk aan de Basistemperatuur.

6.5.4 Superbooster temperatuur


► Activeer de superbooster temperatuur door driemaal op de oranje aan-/uitschakelaar (ON/OFF) te klikken.

i De LED-indicator geeft aan dat het opwarmingsproces bezig is door snel rood te knipperen. Een dubbele trilling en snel groen knipperen geven aan dat de superbooster-temperatuur is bereikt.

i De superboostermodus eindigt automatisch na 90 seconden nadat de superboostertemperatuur is bereikt; de ingestelde temperatuur is dan weer gelijk aan de Basistemperatuur.

6 INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

6.6 Gebruik

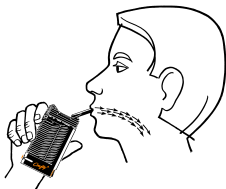

- i** Start de verdamping nadat de verwarming is voltooid.
- ▶ Klap het Mondstuk van de Koeleenheid open.
- ▶ Neem het Mondstuk tussen uw lippen.
- ▶ Adem een paar seconden gelijkmatig in en slechts de helft van wat u eigenlijk kan.
- ▶ Houd de lucht een paar seconden vast en adem dan langzaam uit.
- ▶ Focus bewust op het ademproces.
- i** Hoe intensiever de damp, hoe meer de smaak beïnvloed wordt.



VOORZICHTIG

Gezondheidsproblemen als gevolg van inademing van dampen

Hoesten

- **Geen toepassing in geval van aandoeningen aan de luchtwegen/longen**

6.7 Einde gebruik



VOORZICHTIG

Heet oppervlak van de vulkamer

Gevaar voor verbranding

- **Raak de vulkamer niet aan totdat de Verdamer is afgekoeld**

- ▶ Houd de oranje aan-/uitschakelaar (ON/OFF) ten minste een halve seconde ingedrukt.
- i** De Verdamer breekt het uitschakelen met een trilling af.
- ▶ Laat de Verdamer volledig afkoelen.

6.8 Automatische uitschakeling

- i** Om de batterijcapaciteit te behouden, schakelt de Verdamer twee minuten na de laatste toetsaanslag of het laatste gebruik automatisch uit. De uitschakeling wordt bevestigd door een trilling en indicator van het oplaadniveau.
- i** De automatische uitschakeling kan worden gereset naar twee minuten door de aan-/uitschakelaar (ON/OFF) tijdens het gebruik kort in te drukken.

6.9 Bewaring


- ▶ Bewaar de Verdamer en de USB-C Kabel op een droge tegen weersomstandigheden beschermde plaats en buiten het bereik van kinderen of onbevoegden.

7 REINIGING

7.1 Koeleenheid

- i** Koeleenheid en Mondstuk moeten vrij zijn van afzettingen. Deze worden veroorzaakt door dampcondens in de Koeleenheid. Controleer daarom de Koeleenheid en het Mondstuk voor elk gebruik.
- i** Reinig de Koeleenheid inclusief het mondstuk regelmatig en bij gebruik door meer dan één persoon. Hygiëne is een voorwaarde voor een goede werking. Condens in de Koeleenheid.


7.1.1 Productoverzicht

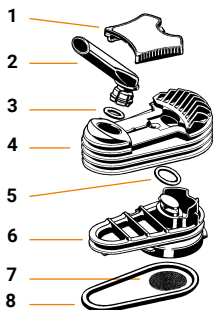

- 1 Dekselvergrendeling
- 2 Mondstuk
- 3 Afdichting Mondstuk
- 4 Koeleenheiddeksel
- 5 Bodemafdichtring klein
- 6 Koeleenheidbodem
- 7 Bovenste Zeef (grof maaswijdte)
- 8 Bodemafdichtring groot

7.1.2 Demontage

- i** Een verwarmde Koeleenheid is gemakkelijker te demonteren omdat het condensaat van de stoom plakkerig kan zijn.

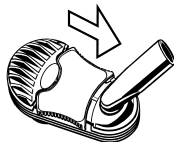

- ▶ Trek de dekselvergrendeling naar het Mondstuk toe.



- ▶ Trek de Koeleenheiddeksel van de Verdamer.




- ▶ Trek het Mondstuk uit het deksel van de Koeleenheid door het licht heen en weer te bewegen.
- ▶ Trek de afdichtring van het Mondstuk af.

7 REINIGING



- ▶ Als u het deksel van de Koeleenheid in isopropylalcohol wilt reinigen, verwijder dan de dekselvergrendeling van de Koeleenheid door deze aan één kant omhoog te trekken.


i Het signet-hologram op de dekselvergrendeling is een sticker.

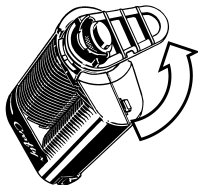

- ▶ Schroef de Koeleenheidbodem van de Verdamp(er) door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.



- ▶ Til de grote Bodemaafdichtring aan de onderzijde met het Vulkamerhulpmiddel bij de uitsparing in de groef eruit.
- ▶ Verwijder de kleine Bodemaafdichtring.

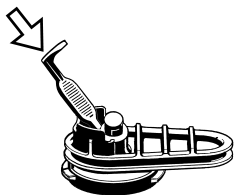

- ▶ Gebruik het meegeleverde Vulkamerhulpmiddel om de bovenste Zeef van boven naar beneden uit het Koeleenheidbodem te duwen.

7 REINIGING

7.1.3 Reiniging




VOORZICHTIG

Isopropylalcohol is brandbaar en gemakkelijk ontvlambaar

Gevaar voor verbranding

- **Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de isopropylalcohol!**

- i** Reinigingsborstel, wattenstaafjes en papieren of katoenen doeken zijn geschikt voor handmatige reiniging. Wij adviseren warm spoelwater of isopropylalcohol als oplosmiddel.

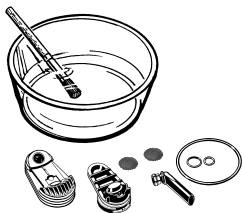

- ▶ Leg alle onderdelen van de Koelenheid (behalve de Dekselvergrendeling) en de Vulkamerzeef niet langer dan 1/2 uur in isopropylalcohol.
- i** Langdurig contact met isopropylalcohol kan leiden tot verkleuringen of brosheid van de kunststof onderdelen.

- ▶ Laat alle onderdelen goed drogen.
- ▶ Controleer alle onderdelen op beschadigde oppervlakken, scheurvorming, verweking, verharding, vervuiling of verkleuring.
- ▶ Verwijder beschadigde onderdelen.
- i** Reinig indien nodig de dekselvergrendeling met warm spoelwater of veeg hem af met isopropylalcohol.

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Stickertjes met signet-hologram kunnen verbleken en de lijm kan oplossen

- **Langdurig contact met isopropylalcohol vermijden**

- i** De optionele toebehoren: Kruidenmolen, vulhulp en bewaardoos mogen niet in isopropylalcohol worden gelegd. Reinig deze onderdelen in de vaatwasser of met warm afwaswater.

7 REINIGING

7.1.4 Montage

- ▶ Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.

i Let bij de montage op de juiste positie van de Afdichtringen. Vooral de klein Bodemafdichtring dient in zijn geheel en niet meer zichtbaar in het deksel Koeleenheid te zitten.

- ▶ Steek de bovenste Zeef voorzichtig in de daarvoor bestemde groef.

i Als dit niet in acht wordt genomen, kunnen plantendelen in de Koeleenheid terechtkomen, deze verstoppen of ingeademd worden.

7.2 Zeven

- ▶ Reinig de zeven na elke verdamping met de meegeleverde Reinigingsborstel.

7.3 Reinigen van de vulkamer

i De vulkamer moet worden gereinigd zodra de onderste Zeef verstopt is.

7.3.1 Verwijderen van de onderste Zeef

- ▶ Verwijder de onderste Zeef door deze met het Vulkamerhulpmiddel langs de groef van de vulkamer te drukken. Dit zorgt ervoor dat de onderste Zeef uitpuilt en loskomt van de groef.

7.3.2 Reiniging

- ▶ Reinig de vulkamer met een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol.

i Zorg ervoor dat er geen isopropylalcohol in het binnenste van het apparaat druppelt.

7.3.3 Aanbrengen van de onderste Zeef

- ▶ Buig de onderste Zeef.
- ▶ Plaats de onderste Zeef in de vulkamer met de bolle kant naar boven.
- ▶ Druk met het Vulkamerhulpmiddel de Zeef plat in de daarvoor bestemde groef.

7.4 Verdamer en USB-C Kabel

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Er kan water in de Verdamer of de USB-C Kabel binnendringen en deze beschadigen.

- Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen
- Niet reinigen met irecte water-, stoom- of persluchtstraal

7 REINIGING

- ▶ Koppel de USB-C Kabel los van de stroombron.
- ▶ Schakel de Verdamer uit.
- ▶ Reinig de behuizing van de Verdamer en de USB-C Kabel alleen met een droge doek of, indien nodig, met een vochtige doek.

8 STORZ & BICKEL APP

De Storz & Bickel App is voor de bediening van de Verdamer niet nodig, maar maakt persoonlijke instellingen en het aflezen van aanvullende informatie mogelijk tijdens gebruik van de Verdamer.

Aangezien de Verdamer te klein is voor het aanbrengen van een display, kan de Verdamer via **Bluetooth®** met een smartphone verbonden worden en gebruikmaken van hun display.

De beschikbaarheid van de Storz & Bickel App is afhankelijk van het bestuursstelsel.

8.1 Fabrieksinstellingen

- Basistemperatuur: 180°C

- Booster temperatuur: +15°C
(ten opzichte van de basistemperatuur)
komt overeen met 195°C

- Superbooster temperatuur: +30°C
(ten opzichte van de basistemperatuur)
komt overeen met 210°C

LED-indicator helderheid
CRAFTY+: 100%

Ladingsindicator CRAFTY+: ON

Trilling CRAFTY+: ON

Trilling smartphone: OFF

Alarmsignaal smartphone: OFF

8.2 De verbindingsofbouw van de Verdamer met een smartphone

- ▶ Download de Storz & Bickel App.
- ▶ Controleer of de **Bluetooth®**-functie is ingeschakeld en niet door een ander **Bluetooth®**-apparaat wordt gebruikt.
- ▶ Zet de Verdamer aan.
- ▶ Start de Storz & Bickel App.
- ▶ Voer het serienummer in (=zes alfanumerieke tekens op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat en prefix (CP of CY)) van uw Verdamer.

i Wanneer de Storz & Bickel App vervolgens wordt opgeroepen, worden de twee apparaten automatisch met elkaar verbonden.

i Als een andere CRAFTY+ Verdamer door dezelfde smartphone moet worden aangestuurd, ontkoppel dan de vorige verbinding met behulp van de knop "Disconnect" en voer het serienummer van de andere CRAFTY+ Verdamer in.

8.3 De menuonderdelen van de Storz & Bickel App

Temperatuur

Hier kunt u de ingestelde en feitelijke temperaturen aflezen en de temperatuur instellen. Bovendien vindt u hier de ladingsindicator van de Verdampser.

Apparaat

Apparaatgerelateerde informatie zoals bedrijfsuren, softwareversies etc. kunnen hier worden opgevraagd.

Informatie

Hier vindt u meer informatie zoals de plantenlijsten, de Quick Start Manual, de Gebruiksaanwijzing, de algemene voorwaarden, de verklaring gegevensbescherming, maar ook directe links naar de Storz & Bickel homepage of naar de online shop.

8.4 Temperatuurinstelling met de Storz & Bickel App

i Naast de drie af fabriek ingestelde temperaturniveaus kunt u ook individueel temperaturen tussen 40°C en 210°C instellen (zie hoofdstuk 4 „Plantenoverzicht“, pagina 12).

- ▶ Druk kort op de bovenste plus-toets om de streefwaarde in stappen van 1 graad te verhogen.
- ▶ Druk kort op de bovenste min-toets om de streefwaarde in stappen van 1 graad te verlagen.

▶ Houd deze plus- of min-toets ingedrukt, zodat de streefwaarden continu in de betreffende richting lopen.

i De huidige temperatuur is af te lezen van de bovenste regel in de display.

i De booster- resp. superbooster temperatuur wordt altijd toegevoegd aan de basis- of booster temperatuur. Bovendien kan het graadverschil tussen de basistemperatuur en de boostertemperatuur met de onderste plus- en min-toets op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Het gradenverschil tussen booster- en superboostertemperatuur is vast en is altijd +15°C. Daarbij kan het totaal van 210°C niet overschreden worden.

Fahrenheit/Celsius

▶ Raak de plus- en min-toets tegelijkertijd aan om de indicator om te zetten van graden Celsius naar graden Fahrenheit.

Ladingsindicator



i De ladingsindicator toont een batterijsymbool met zes laadtoestandvelden. Afhankelijk van de laadtoestand zijn meer of minder laadtoestandvelden te zien.

- Volle batterij: indicator van alle zes oplaadstatusvelden
- bijna lege batterij: knipperend batterijframe
- Opladen: knipperende oplaadindicator en indicator van de actuele accustatus.

8.5 Andere persoonlijke instellingen

i De Storz & Bickel App kan ook worden gebruikt voor andere nuttige instellingen, zoals het in- en uitschakelen van de vibratiemotor, het dimmen of uitschakelen van de LED-indicator, het verlengen van de automatische uitschakeling, het lokaliseren van de Verdampers op de app met een druk op de knop en nog veel meer. Meer informatie over de Storz & Bickel App is te vinden op:

<https://www.storz-bickel.com/eu/de/app/>.

8.6 Resetten naar fabrieksinstellingen

Instellingen die u via de Storz & Bickel App hebt gewijzigd, kunnen als volgt worden gereset:

- ▶ Zet de Verdampers aan.
- ▶ Druk de aan-/uitschakelaar (ON/OFF) 10 seconden in. De reset wordt bevestigd door de volgende doorlopende verlichting: rood/groen/blauw/rood/groen/blauw/rood/groen/blauw en gelijktijdig trillen.

9 OPTIONELE ACCESSOIRES

Slijtageset - SKU 06 02 CY

De Slijtageset bevat alle benodigde reserveonderdelen om de Koeleenheid te vervangen.

Set Koeleenheid - SKU 03 05 CY / Koeleenheid - SKU 03 04 CY

Vervang de Koeleenheid regelmatig om te garanderen dat die schoon blijft.

Mondstuk Set - SKU 11 11

De Set bevat vier Mondstukken voor de Koeleenheid.

Set Zeven, klein - SKU 11 12

De Set bestaat uit vier Zeven met grove maaswijdte voor de Koeleenheid en twee Zeven met normale maaswijdte voor de vulkamer.

Set Grove Zeven, klein - SKU 11 40

De Set bevat zes Zeven met grove maaswijdte voor de Koeleenheid.

Set Normale Zeven, klein - SKU 11 03

De Set bevat vier Zeven met normale maaswijdte voor de vulkamer.

Set Afdichting - SKU 06 01 CY

De Set bevat alle benodigde Afdichtingsringen voor de Koeleenheid en de vulkamer.

Kruidenmolen - SKU 09 30 / Kruidenmolen XL - SKU 09 43

De Kruidenmolen heeft extra scherpe tanden voor fijngemalen kruiden.

Vulhulp - SKU 09 31 MC

Met de Vulhulp kan het gemalen plantenmateriaal schoon in de vulkamer worden gedaan.

Vulkamerhulpmiddelset - SKU 11 19

De verschillende toepassingsmogelijkheden van het Vulkamerhulpmiddel worden in deze Gebruiksaanwijzing beschreven.

Vulset voor 40 Doseercapsules - SKU 09 45

Met de Vulset kunnen 40 Doseercapsules tegelijkertijd met fijngemaakt plantenmateriaal worden gevuld.

12 Volt Auto-Oplader - SKU 01 09 CY

Oplader voor de batterij.

U kunt deze en andere toebehoren en gedetailleerde informatie hierover vinden onder <https://www.storz-bickel.com> of neem contact op met ons Service Center: 07461/969707-0.


9 OPTIONELE ACCESSOIRES

9.1 Kruidenmolen



- ▶ Plaats plantaardig materiaal tussen de twee molenschalen van de Kruidenmolen.
- ▶ Sluit de Kruidenmolen.
- ▶ Draai de Kruidenmolen 4-5 keer heen en terug.

9.2 Vulhulp

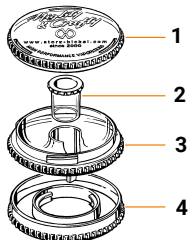

- 1 Bovenste Deksel
- 2 Stop
- 3 Kom
- 4 Onderste Deksel

i De Vulhulp wordt gebruikt voor het eenvoudig en schoon vullen van de vulkamer. In de kom van de Vulhulp kunt u gemalen plantenmateriaal opslaan.

9.2.1 Vullen van de Vulhulp



- ▶ Schroef het bovenste deksel tegen de wijzers van de klok in los.
- ▶ Vul de kom inclusief stop met fijn-gemaakt plantenmateriaal.
- ▶ Zet het bovenste deksel erop door het met de wijzers van de klok mee te draaien.

9.2.2 Vullen van de vulkamer met de Vulhulp

- ▶ Schroef de Koeleenheid van de Verdamer door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Gebruik het Vulkamerhulpmiddel om eventuele resten uit de vulkamer te verwijderen.
- ▶ Schroef het onderste deksel van de Vulhulp met de wijzers van de klok mee los.
- ▶ Plaats de Vulhulp op de Verdamer door hem 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

9 OPTIONELE ACCESSOIRES

- ▶ Schroef het bovenste deksel van de Vulhulp tegen de wijzers van de klok in los.
- ▶ Trek de stop uit de Vulhulp.



- ▶ Duw een deel van het plantenmateriaal door de centrale opening in de vulkamer.

- i** Let erop dat de vulkamer niet te vol is (zie hoofdstuk 6.4 "Vullen van de vulkamer", pagina 15).



- i** Vul de vulkamer alleen tot aan de onderrand van de Vulhulp.
- ▶ Duw de stop in de centrale opening.

- ▶ Zet het bovenste deksel erop door het met de wijzers van de klok mee te draaien.
- ▶ Schroef de Vulhulp los van de Verdamp(er) door hem 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Plaats het onderste deksel op de Vulhulp door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Plaats de Koeleenheid op de Verdamp(er) door deze 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

9.3 Doseercapsules (voor eenmalig gebruik) en Bewaardoos



- i** Met de als accessoire verkrijgbare Doseercapsules kunt u met het op voorraad fijngemaakte plantenmateriaal toevoegen en in de Bewaardoos bewaren tot u het gebruikt. Dit vergemakkelijkt het gebruik.
- i** De Doseercapsules worden slechts een maal gebruikt. Gooi ze na gebruik weg bij het restafval.
- i** De Bewaardoos heeft ruimte voor acht Doseercapsules.

9 OPTIONELE ACCESSOIRES

9.2.1 Vullen van de Doseercapsules




- ▶ Maal het plantenmateriaal fijn met de Storz & Bickel Kruidenmolen.
- ▶ Vul de Doseercapsules met behulp van het deksel van de Bewaarndoos.
- ▶ Schroef het deksel van de Bewaarndoos tegen de wijzers van de klok in los.
- ▶ Plaats het deksel van de Bewaarndoos op de open Doseercapsule.



- ▶ Duw een deel van het plantenmateriaal door de centrale opening in de Doseercapsule.
- ▶ Sluit de Doseercapsule met het deksel.

9.3.2 Vullen van de Bewaarndoos met Doseercapsules

- ▶ De gevulde Doseercapsules in de Bewaarndoos plaatsen.

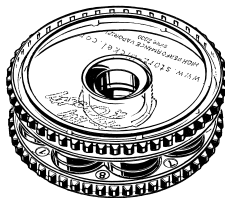

- ▶ Sluit de Bewaarndoos door de klep van de doos met de wijzers van de klok mee te draaien.

9.3.3 Plaatsen van de Doseercapsule in de Koeleenheid



- ▶ Schroef de Koeleenheid van de Verdampster door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

9 OPTIONELE ACCESSOIRES



- ▶ Plaats de Doseercapsule met het deksel naar boven in de vulkamer van de Verdamer.
- ▶ Plaats de Koeleenheid op de Verdamer door deze 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

10 STORINGEN

10.1 Mogelijke storingen / Probleemoplossing

Storing	Mogelijke oorzaken/Oplossing
De Verdampers kan niet aangezet worden.	Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.
LED-indicator knippert afwisselend rood/blauw.	De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Laat de Verdampers afkoelen of opwarmen.
LED-indicator knippert blauw.	De batterij is leeg. Sluit de Adapter of Oplader aan.
LED-indicator knippert afwisselend rood/groen.	De USB-C Kabel is niet geschikt. Gebruik de meegeleverde USB-C Kabel.
LED-indicator knippert afwisselend rood/oranje.	De Verdampers is defect.

10.2 Na storingen

- i** Probeer de schade niet zelf te herstellen. Hierdoor vervalt de vrijwaring.
- ▶ Schakel de Verdampers onmiddellijk uit.
- ▶ Koppel de Verdampers los van de stroombron.
- ▶ Neem rechtstreeks contact op met ons Service Center.
- ▶ Stuur de defecte Verdampers voor reparatie naar ons Service Center.

10.3 Afvoer

- ▶ Na afloop van de vrijwaringsperiode dient u een onherstelbare Verdampers via de materiaalkringloop af te voeren of voor verwijdering naar ons Service Center te sturen.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

CRAFTY+ Verdamer:

Ingangsspanning: 5 V directstroom

De spanningsopgave staat op het typeplaatje van de Verdamer.

Energieverbruik Verdamer: 10 W max.

Bedrijfstemperatuur: 5°C bis 35°C

Verdampingstemperatuur:

Keuzebereik tussen ca. 40°C - 210°C

Maten: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm

Gewicht: ca. 135 g

Technische wijzigingen voorbehouden.

Octrooien en modellen: www.storz-bickel.com/patents

12. NALEVING VAN DE WETTELIJKE EISEN EN NORMEN

De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:

- IEC 60335
- EN 55011
- EN 61000-4-X



Fabrikant:

Storz & Bickel GmbH

In Grubenäcker 5-9

78532 Tuttlingen, Duitsland

13.1 Vrijwaring

De Storz & Bickel GmbH en de Storz & Bickel America Inc. als verkoper waarborgen de klant dat het product schadevrij is volgens de richtlijnen van het Duitse recht overeenkomstig onze algemene levervoorwaarden (Allgemeinen Lieferbedingungen, AGB), die aan het koopcontract ten gronde liggen. Storz & Bickel heeft uiteraard alleen een vrijwaringsplicht als de klant de producten rechtstreeks via ons heeft verworven. Als de klant de producten via derden verwerft, komen eventueel aanspraken op vrijwaring tegenover deze derden in aanmerking, waarbij Storz & Bickel geen uitspraak kan doen over de inhoud ervan.

Ter verduidelijking wijzen wij er hierbij nogmaals op, dat de vrijwaring alleen betrekking heeft op het verhelpen van aanvankelijke schade, die zich voordoet ondanks deskundig gebruik van het product met inachtneming van deze Gebruiksaanwijzing en overige gebruikersinformatie. Normale slijtage of gebruikelijke versluiting van de producten – speciaal ook van de batterijen - behoren niet tot de schade die valt onder de vrijwaring. Voor zover de klant in het kader van het onderhoud of de reparatie van het product een beroep doet op service van derden of externe producten gebruikt, blijft de vrijwaringsplicht van Storz & Bickel alleen bestaan, als de klant kan bewijzen dat de schade niet te wijten is aan het

gebruik van de service van derden of het externe product.

Storz & Bickel beslist er naar eigen goeddunken over, of het verhelpen van een schade die in aanmerking komt voor vrijwaring gebeurt door reparatie of levering van een nieuw product.

De vordering tot aanspraken op vrijwaring moet worden gericht aan Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Duitsland, en voor klanten uit de VS en Canada aan Storz & Bickel America Inc., 1078 60th Street, Suite A, Oakland, CA 94608. Stuur ons de beschadigde goederen niet-gedemonteerd en volledig met de factuur in een verpakking die schade tijdens het transport voorkomt.

Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u erop, dat alle informatie over onze producten in deze Gebruiksaanwijzing en op andere plaatsen geen gewaarborgde eigenschappen of houdbaarheid weergeven, voor zover er niet uitdrukkelijk wordt gewezen op het bestaan van een desbetreffende garantie.

13.2 Aansprakelijkheid

Storz & Bickel is tegenover de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onze producten volgens de richtlijnen van het Duitse recht overeenkomstig onze AGB. Er is dus alleen aansprakelijkheid voor schade die door grove nalatigheid of opzet-

telijk is veroorzaakt, tenzij het gaat schade aan leven, lichaam en gezondheid of de schending betreft een essentiële contractuele verplichting. In dit geval zijn wij tegenover de klant ook aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid.

13.3 Copyright

Dit document is door het auteursrecht beschermd en mag zonder de voorafgaande toestemming van Storz & Bickel noch geheel noch gedeeltelijk worden gebruikt volgens §§ 15 ff. UrhG (Urheberrechtsgesetz, auteursrecht).



STORZ & BICKEL

STORZ & BICKEL GmbH

In Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen/Germany

