



STORZ & BICKEL



Mighty+

GEBRUIKSAANWIJZING

Vóór de ingebruikname aandachtig
lezen en bewaren.



Inhoudsopgave.....	Pagina
1 Voor uw veiligheid	5
1.1 Symbolen.....	5
1.2 Verklaring van de tekens.....	6
1.3 Belangrijke voorzorgsmaatregelen.....	6
1.3.1 Basisregels.....	6
1.3.2 Veiligheidsinstructies.....	7
1.3.2.1 Gevaar voor letsel door elektrische schokken.....	7
1.3.2.2 Gevaar voor letsel door verbranding / dampen.....	8
1.3.2.3 Gevaar voor letsel door verschillende oorzaken.....	8
2 MIGHTY+	9
2.1 Leveringsomvang.....	9
2.2 Functionele onderdelen.....	10
2.3. Koeleenheid.....	11
2.4 Service.....	11
3 Doel	12
4 Plantenoverzicht	12
5 Invloedsfactoren bij het verdampen	13
6 Ingebruikname en bediening	13
6.1 Uitpakken.....	13
6.2 Batterij.....	14
6.2.1 Basisinformatie over de accuoplaadweergave.....	14
6.2.2 Opladen van de batterij.....	14
6.2.3 Verklaring van de acculaadindicator tijdens het opladen (afhankelijk van de gebruikte oplader).....	14
6.2.3.1 Opladen met USB-Oplader.....	14
6.2.3.2 Snel opladen (indien ondersteund door de oplader).....	15
6.2.3.3 Opladen met een zwakke oplader.....	15
6.2.4 Einde van het oplaadproces.....	15
6.3. Netbedrijf (alleen mogelijk met USB-C Supercharger).....	16
6.4 Vullen van de vulkamer.....	16

Inhoudsopgave	Pagina
6.5	Opwarmen.....17
6.5.1	Display17
6.5.2	Fabrieksinstellingen17
6.5.3	Inschakelen.....17
6.5.4	Basistemperatuur18
6.5.5	Boostertertemperatuur.....18
6.5.6	Superboosttemperatuur18
6.5.7	Celsius/Fahrenheit19
6.5.8	Resetten naar fabrieksinstellingen19
6.6	Gebruik19
6.7	Einde gebruik20
6.8	Automatische uitschakeling.....20
6.9	Bewaring.....20
7	Reiniging / Hygiëne.....21
7.1	Koeleenheid.....21
7.1.1	Demonteren van de Koeleenheid21
7.1.2	Reiniging van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef22
7.1.2.1	Reiniging van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef met afwaswater22
7.1.2.2	Alternatief: reiniging van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef met isopropylalcohol.....23
7.1.3	Controle van de onderdelen van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef.....24
7.1.4	Monteren van de Koeleenheid24
7.2	Vulkamer.....24
7.2.1	Reinigen van de vulkamer24
7.2.2	Verwijderen van de Zeef.....25
7.2.3	Aanbrengen van de Zeef25
7.3	Reinigen van de Verdamer en de USB-C Kabel.....25
8	Optionele Accessoires.....26
8.1.	Lijst van optionele accessoires.....26
8.2.	Kruidenmolen.....27
8.3	Vulhulp27
8.3.1	Vullen met de Vulhulp28
8.3.2	Vullen van de vulkamer met de Vulhulp.....28

Inhoudsopgave	Pagina
8.4 Doseercapsules (voor eenmalig gebruik) en Bewaardoos	29
8.4.1 Vullen van de Doseercapsule met behulp van het deksel van de Bewaardoos	29
8.4.2 Vullen van de Bewaardoos met Doseercapsules	30
8.4.3 Vullen van de Doseercapsule met behulp van de Vulset	30
8.4.4 Doseercapsule in de Vulkamer inbrengen	30
8.4.5 Verwijderen van de Doseercapsules	31
8.5 Reinigen van de Kruidenmolen, van de Vulhulp en van de Bewaardoos voor Doseercapsules	31
9 Storingen	32
9.1 Mogelijke storingen / Probleemoplossing	32
9.2 Afvoer	32
10 Technische gegevens	33
10.1 Verdamer	33
10.2 Technische eisen voor bruikbare opladers	33
11 Naleving van de wettelijke eisen en normen	33
12 Vrijwaring, Aansprakelijkheid, Copyright	34
12.1 Vrijwaring	34
12.2 Aansprakelijkheid	34
12.3 Copyright	35

1 VOOR UW VEILIGHEID

1.1 Symbolen



Gebruiksaanwijzing opvolgen!



Symbool voor de fabrikant - naast het symbool staat naam en adres van de fabrikant



Het apparaat mag niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Het symbool van de afvalton met een kruis erdoorheen geeft aan dat er gescheiden ingezameld moet worden. Het Verdampers bevat een geïntegreerde lithium-ionbatterij. Bij de afvoer dient deze leeg te zijn.



Symbool EU-conformiteit: Met deze teken bevestigt de fabrikant de conformiteit van de producten met de geldende richtlijnen en normen van de Europese Unie.



Veiligheid wordt gecontroleerd en de productie bewaakt door Underwriters Laboratories Inc. nach UL8139.



Voorzichtig! Heet oppervlak!



Tegen zonlicht beschermen.



Beschermen tegen nattigheid en vocht.



Symbool voor het serienummer - gevolgd door het serienummer van het product



Symbool voor bestelnummer



Gelijkstroom



Apparaat van beschermingsklasse II



Afzonderlijke voedingsunit: geeft aan dat er een speciale afzonderlijke voedingsunit nodig is voor de aansluiting van elektrische apparaten op het stroomnet.

1.2 Verklaring van de tekens

- Bullet
- ▶ Behandeling
- ⇨ Resultaat

1.3 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

1.3.1 Basisregels

- ▶ Deze Gebruiksaanwijzing is een essentieel onderdeel van de Verdamp(er) en moet aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld.
- ▶ De actuele uitgebreide versie van de Gebruiksaanwijzing onder www.storz-bickel.com downloaden.
- ▶ Lees deze aanwijzingen zorgvuldig en volledig door voordat u de Verdamp(er) en de USB-C Kabel in gebruik neemt.
- ▶ Volg altijd de instructies in deze Gebruiksaanwijzing voor gebruik en onderhoud.
- ▶ De Verdamp(er) mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis mogen de Verdamp(er) niet gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de Verdamp(er) en de gevaren ervan begrijpen.
- ▶ Als de gebruiker lijdt aan een luchtweg- of longaandoening, mag het apparaat alleen worden gebruikt na overleg en met toestemming van de behandelende arts. Afhankelijk van de dichtheid de luchtwegen en de longen kunnen de dampen tot irritatie en daarom tot hoesten leiden.

1 VOOR UW VEILIGHEID

- ▶ De Verdamer niet onbeheerd gebruiken.
- ▶ Bewaar en gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel alleen op voldoende afstand van warmtebronnen (oven, fornuis, open haard, enz.) en op een droge plaats waar de omgevingstemperatuur niet onder +5 °C (+41° F) kan komen.
- ▶ De Verdamer niet aan extreme schommelingen van de omgevingstemperatuur blootstellen. Door condensvocht kan er een storing van de functionering optreden.
- ▶ Gebruik alleen originele STORZ & BICKEL accessoires en reserveonderdelen.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet op een ongeschikte, onjuiste of onverstandige manier, de fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

1.3.2 Veiligheidsinstructies

1.3.2.1 Gevaar voor letsel door elektrische schokken

- ▶ De Verdamer en de USB-C Kabel na gebruik voor eventuele onderhoudswerkzaamheden en tijdens onweersbuien, uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Zorg ervoor dat de USB-C Kabel niet beschadigt door buigen, knellen of trekken.
- ▶ Gebruik geen meervoudige stopcontacten en/of verlengsnoeren. Gebruik, indien absoluut noodzakelijk, alleen producten met kwaliteitscertificering (zoals UL, IMQ, VDE, +S, enz.) als de opgegeven vermogenswaarde het vereiste vermogen (A=Ampère) van de aangesloten apparaten overschrijdt.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet als deze beschadigd zijn. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door ons service center. Pogingen om zelf schade te herstellen, maken de vrijwaring ongeldig. Ons Service Center vervangt een defecte USB-C Kabel.
- ▶ Laat de Verdamer en de USB-C Kabel niet in contact komen met vocht.
- ▶ Houd de Verdamer en de USB-C Kabel uit de buurt van huisdieren (bijv. knaagdieren) en ongedierte.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet in een potentieel explosieve of ontvlambare atmosfeer.
- ▶ Dit apparaat bevat batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen.
- ▶ Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakmensen kunnen worden vervangen.

1 VOOR UW VEILIGHEID

- ▶ **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de voor het apparaat beschikbare afneembare Adapter: model EA1045UR, vervaardigd door EDAC.

1.3.2.2 Gevaar voor letsel door verbranding / dampen


- ▶ Hete oppervlakken van de Verdamp(er) (Vulkamer en het gebied rond de Vulkamer) tijdens de werking en de afkoelfase niet aanraken. .
- ▶ Plaats de hete Verdamp(er) alleen op een stevige en hittegevoelige ondergrond en let erop dat deze niet wordt afgedekt.
- ▶ Gebruik de Verdamp(er) niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden of papier.
- ▶ De openingen van de Verdamp(er) niet afsluiten, niet afdekken en niet blokkeren tijdens de werking en de afkoelfase.
- ▶ Zorg er vóór het inschakelen van de Verdamp(er) voor dat alle dampen, bijv. van brandbare reinigings- en desinfectiemiddelen, zijn verdampt.

1.3.2.3 Gevaar voor letsel door verschillende oorzaken

- ▶ De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, dozen enz.) mogen niet in de handen van kinderen terechtkomen, aangezien ze een potentieel gevaar vormen.
- ▶ Zorg ervoor dat kleine onderdelen van de Verdamp(er) niet worden ingeslikt.
- ▶ Let op het gevaar van wurging door de USB-C Kabel.
- ▶ Verdamp(er) met de aanbevolen, te verdampen kruiden en plantendelen gebruiken. Het gebruik van andere stoffen kan tot vergiftiging of brandgevaar leiden.
- ▶ Let op de symptomen (bijv. hoest, kortademigheid, pijn op de borst) tijdens of na gebruik en raadpleeg onmiddellijk een arts als u gezondheidsproblemen hebt.

2 MIGHTY+


2.1 Leveringsomvang

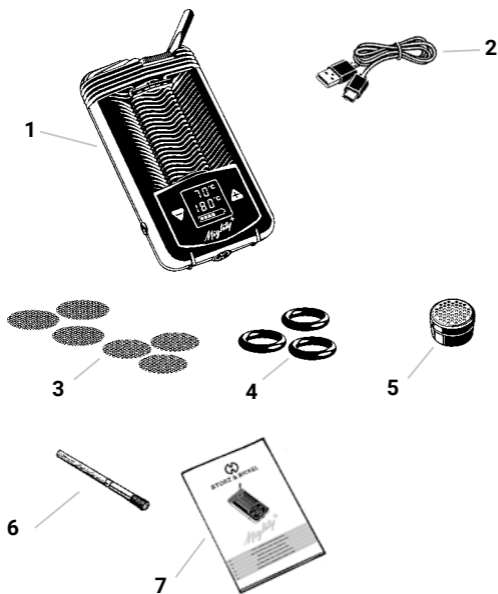

- 1 MIGHTY+ Verdamer
- 2 1 stk. USB-C Kabel (USB-type C op USB-type A-stekker)
- 3 3 stk. normale Zeef, klein
3 stk. grove Zeef, klein
- 4 3 stk. Bodemaafdichtring, klein
- 5 1 stk. Doseercapsule
- 6 1 stk. Reinigingsborstel
- 7 1 stk. beknopte Gebruiksaanwijzing


2 MIGHTY+

2.2 Functionele onderdelen

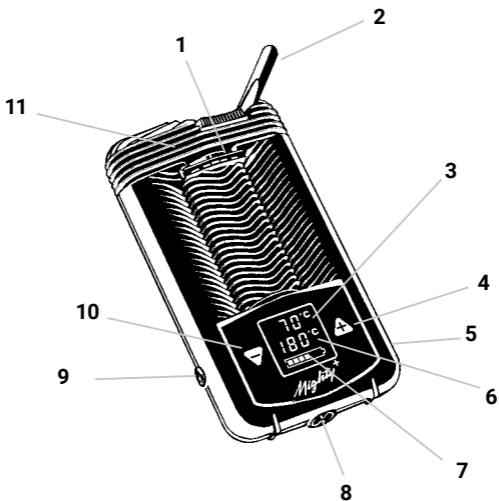

- 1 Vulkamer
- 2 Mondstuk
- 3 Indicator werkelijke temperatuur
- 4 Temperatuurtoets plus
- 5 USB-C Laadbus
- 6 Indicator gewenste temperatuur
- 7 Batterij-Indicator
- 8 Vulkamerhulpmiddel
- 9 Aan-/uitschakelaar (ON/OFF)
- 10 Temperatuurtoets minus
- 11 Koeleenheid

2.3 Koeleenheid Dekselvergrendeling

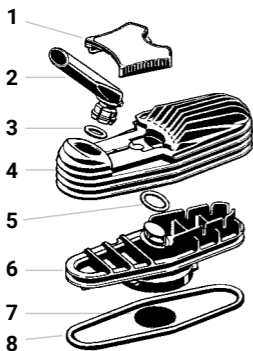

- 1 Dekselvergrendeling
- 2 Mondstuk
- 3 Afdichting Mondstuk
- 4 Koeleenheiddeksel
- 5 Bodemafdichtring klein
- 6 Koeleenheidbodern
- 7 Bovenste Zeef (grof maaswijdte)
- 8 Bodemafdichtring groot

2.4 Service

- ▶ In geval van onvolledige levering, technische problemen, vragen over het apparaat en de verwijdering ervan en in gevallen van vrijwaring kunt u contact opnemen met ons Service Center:

STORZ & BICKEL GmbH

Service Center · In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland

- ▶ Klanten in de Verenigde Staten en Canada nemen contact op met het volgende adres:

STORZ & BICKEL America, Inc.

1078 60th Street, Suite A
Oakland, CA 94608

- ▶ Voor serviceaanvragen kunt u een RMA (Return Merchandise Authorization) starten via onze homepage: www.storz-bickel.com/rma.

3 DOEL

De Verdamer wordt gebruikt om geuren of aroma's te produceren van de in hoofdstuk 4 genoemde kruiden en plantendelen. Door verdamping met behulp van hete lucht worden de geuren en aroma's opgelost en kunnen ze direct worden ingeademd.

De Verdamer is geen medisch product.

4 PLANTENOVERZICHT

- ▶ Alleen geuren en aroma's van de hier genoemde plantenmaterialen worden verdampt en zijn onder andere getest op echtheid, zuiverheid en ziekteverwekkers volgens de richtlijnen van de Europese Farmacopee (of vergelijkbaar). Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.
- ▶ De Verdamer is niet bedoeld voor gebruik met tabak- of nicotineproducten.
- ▶ Koop planten of delen van planten in de apotheek.

Plantennaam	Botanische naam	Gebruikt deel van de plan	Temperatuurinstelling
Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i>	de bladeren	130 °C (266 °F)
Hop	<i>Humulus lupulus</i>	de kegels	154 °C (309 °F)
Kamille	<i>Matriarca chamomilla</i>	de bloemen	190 °C (374 °F)
Lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i>	de bloemen	130 °C (266 °F)
Citroenmelisse	<i>Melissa officinalis</i>	de bladeren	142 °C (288 °F)
Salie	<i>Salvia officinalis</i>	de bladeren	190 °C (374 °F)
Tijm	<i>Thymus vulgaris</i>	het kruid	190 °C (374 °F)

5 INVLOEDSFACTOREN BIJ HET VERDAMPEN

- ▶ Neem de volgende aanwijzingen in acht, zodat de Verdamer met het gebruikte plantenmateriaal optimaal op de persoonlijke behoeften is afgestemd.

De hoeveelheid opgeloste aroma's en geuren wordt beïnvloed door de volgende factoren:

1. **Kwaliteit:** Het aandeel verdampbare aroma's en geuren in het desbetreffende plantenmateriaal.
 2. **Kwantiteit:** De hoeveelheid van het verdampingsmateriaal in de vulkamer dat wordt doorstroomt.
 3. **Oppervlak:** Hoe fijner de planten fijngemaakt zijn, des te groter wordt het oppervlak waarvan de aroma's en geuren bij het verdampingsproces kunnen vrijkomen.
 4. **Temperatuur:** Hoe hoger de temperatuur, hoe meer aroma's en geuren in één keer worden opgelost. Een verhoging van de temperatuur moet altijd een laatste redmiddel zijn, omdat het plantenmateriaal bij hogere temperaturen meer geroosterd smaakt.
- ▶ Verwijder de inhoud van de Vulkamer na het verdampingsproces en maak opnieuw fijn om het oppervlak van het uitgangsmateriaal te vergroten.
 - ▶ Het verdampingsproces kan worden herhaald met dezelfde vulkamerinhoud tot er geen dampen meer worden gevormd bij maximale temperatuur.
 - ▶ Om redenen van smaak is het aan te raden om het verdampingsmateriaal vooraf te vervangen.

6 INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

6.1 Uitpakken

- ▶ Controleer de Verdamer op volledigheid aan de hand van hoofdstuk 2.1 "Leveringsomvang", pagina 9.
- ▶ Controleer de Verdamer en de USB-C Kabel aan de buitenkant op zichtbare beschadigingen.

6.2 Batterij

LET OP

Verlies van vrijwaring / schade aan eigendommen als de batterij door uzelf wordt vervangen

Beschadiging van de Verdamer door ondeskundig openen.

- **Laat de accu alleen vervangen door ons Service Center.**



6.2.1 Basisinformatie over de accuoplaadweergave

- Volle accu: indicator van alle zes oplaadstatusvelden
- bijna lege accu: langzaam knipperend accuframe
- De batterij van het nieuwe product is tot 80% opgeladen.

6.2.2 Opladen van de batterij

- ▶ Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
- ▶ Sluit de Verdamer met behulp van de meegeleverde USB-C Kabel aan op een USB-Oplader of computer.

6.2.3 Verklaring van de acculaadindicator tijdens het opladen (afhankelijk van de gebruikte oplader)

- ▶ Lees hoofdstuk 10.2 "Technische eisen voor bruikbare opladers", pagina 33 met betrekking tot de verschillende opladers.

6.2.3.1 Opladen met USB-Oplader

- ▶ Verdamer met USB-Oplader verbinden.
- ⇒ Trillen en oplichten van het display.
- ⇒ Oplopende knipperende oplaadstatusvelden.
- ⇒ Zodra de accu volledig is opgeladen, zijn alle zes Oplaadstatusvelden zichtbaar.

6.2.3.2 Snel opladen (indien ondersteund door de oplader)

- ▶ Verdampers met USB-C Supercharger verbinden.
- ⇒ Trillen en oplichten van het display.
- ⇒ Oplappend sneller knipperende laadstatusvelden.
- ⇒ Zodra de accu volledig is opgeladen, zijn alle zes Oplaadstatusvelden zichtbaar.
- ⇒ Als de aangesloten Oplader ook de doorvoerbediening ondersteunt, verschijnt op de indicator gedurende drie seconden na aansluiten "dct" in de tweede regel van het display (zie hoofdstuk 6.3 "Netbedrijf", pagina 16").



6.2.3.3 Opladen met een zwakke oplader

- ▶ Verdampers met USB-Oplader verbinden.
- ⇒ Trillen en oplichten van het display.
- ⇒ Displayweergave in de tweede regel: "SLO".
- ▶ Gebruik een krachtigere oplader.



6.2.4 Einde van het oplaadproces


- ▶ Als het laadproces is voltooid, moet u eerst de USB-C Kabel loskoppelen van het stroomnet en vervolgens van de Verdampers.

6 INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

6.3 Netbedrijf (alleen mogelijk met USB-C Supercharger)

- ▶ Bij gebruik van de optioneel verkrijgbare USB-C Supercharger kan de Verdampjer ook met een volledig ontladen accu worden gebruikt.
- ⇒ Ongeacht of de Verdampjer is ingeschakeld of uitgeschakeld, wordt "dct" gedurende drie seconden na het aansluiten van de USB-C Supercharger op de tweede regel van het display weergegeven.
- ⇒ De accu is niet opgeladen.
- ⇒ Als het stroomnet wordt onderbroken, schakelt de Verdampjer uit als de accu volledig ontladen is.

6.4 Vullen van de vulkamer

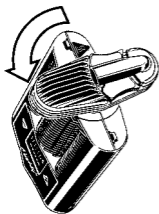

- ▶ Schroef de Koeleenheid los van de Verdampjer door hem 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.




- ▶ Vul de vulkamer volledig met gemalen plantenmateriaal tot aan de kunststof rand.
- ⇒ Te veel gecompriemd plantenmateriaal of een te volle vulkamer bemoeilijkt het inademen.
- ▶ Verwijder overtollig plantenmateriaal rond de vulopening.
- ▶ Schroef de Koeleenheid op de Verdampjer vast door hem 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

6 INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

6.5 Opwarmen

6.5.1 Display

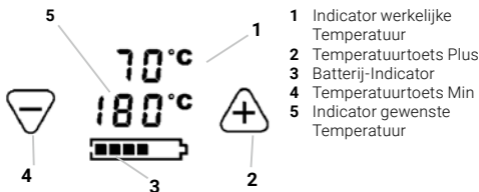

6.5.2 Fabrieksinstellingen

De Verdampner heeft drie, vooraf in de fabriek ingestelde temperaturniveaus:

- Basistemperatuur: 180 °C (356 °F)
- Boostertemperatuur: +15 °C (+27 °F)
(ten opzichte van de basistemperatuur) komt overeen met 195 °C (383 °F)
- Superboostertemperatuur: +15 °C (+27 °F)
(ten opzichte van de basistemperatuur) komt overeen met 210 °C (410 °F)
- ▶ De basistemperatuur en de boostertemperatuur kunnen individueel worden aangepast, terwijl de superboostertemperatuur vastligt.
- ▶ Als het ene temperaturniveau niet meer voldoende is, ga dan over op het volgende niveau zoals beschreven in de hoofdstukken 6.5.4. - 6.5.6.

6.5.3 Inschakelen

- ▶ Houd de oranje aan-/uitschakelaar (ON/OFF) minstens een halve seconde ingedrukt.
- ⇒ Trillen en oplichten van het display.
- ⇒ Het display geeft het opwarmingsproces aan door weergave van de ingestelde en werkelijke temperatuur. Dit kan tot twee minuten duren.
- ⇒ Een dubbele trilling en groen continu licht geven aan dat de basistemperatuur is bereikt.

6.5.4 Basistemperatuur

- ▶ Verdampers inschakelen.
- ▶ Druk op de plus- of min-toets.
- ⇒ Permanente verandering van de temperatuurinstelling tussen 40 °C en 210 °C (104° F en 410° F).
- ▶ Druk kort op de plus-toets.
- ⇒ Verhoging van de instelwaarde in stappen van 1 °C (1° F).
- ▶ Druk kort op de min-toets.
- ⇒ Verlaging van de instelwaarde in stappen van 1° C (1° F).
- ▶ Druk permanent op de plus- of min-toets.
- ⇒ Continue verhoging of verlaging van de gewenste waarde.
- ⇒ Lees de huidige temperatuur (werkelijke temperatuur) af op de indicator in de bovenste regel.

6.5.5 Boostertemperatuur

- ▶ Verdampers inschakelen.
- ▶ De oranje aan-/uit-schakelaar (ON/OFF) tweemaal indrukken.
- ▶ Druk op de plus- of min-toets.
- ⇒ Permanente aanpassing van de boostertemperatuurcompensatie (waardebereik 1° C tot 170° C (1° F tot 306° F)).
- ⇒ Een dubbele trilling en een langzaam knipperende weergave van de gewenste temperatuur geven aan dat de boostertemperatuur is bereikt.
- ⇒ De boostermodus eindigt automatisch na 90 seconden nadat de boostertemperatuur is bereikt; de ingestelde temperatuur is dan weer gelijk aan de Basistemperatuur.

6.5.6 Superboosttemperatuur

- ▶ Verdampers inschakelen.
- ▶ De oranje aan-/uit-schakelaar (ON/OFF) driemaal indrukken.
- ▶ Druk op de plus- of min-toets.
- ⇒ Permanente aanpassing van de boostertemperatuurcompensatie (waardebereik 1 °C tot 170 °C (1 °F tot 306 °F)), omdat de superboostertemperatuurcompensatie vastligt.
- ⇒ Een dubbele trilling en een snel knipperende weergave van de gewenste temperatuur geven aan dat de superboostertemperatuur is bereikt.
- ⇒ De superboostermodus eindigt automatisch na 90 seconden nadat de superboostertemperatuur is bereikt; de ingestelde temperatuur is dan weer gelijk aan de Basistemperatuur.

6 INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

6.5.7 Celsius/Fahrenheit

- ▶ Druk tegelijkertijd op de plus- en min-toets.
- ⇒ Weergave verandert van Celsius naar Fahrenheit en omgekeerd.

6.5.8 Resetten naar fabrieksinstellingen

- ▶ Houd de oranje aan-/uitschakelaar (ON/OFF) 10 seconden lang ingedrukt.
- ⇒ Een trilsignaal en een reset-animatie geven de reset aan.
- ⇒ De basis- en boostertemperatuur worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

6.6 Gebruik



- ▶ Start de verdamping direct na afloop van het opwarmingsproces.
 - ▶ Vouw het Mondstuk uit.
 - ▶ Zet het Mondstuk tussen je lippen.
 - ▶ Adem een paar seconden lang gelijkmatig in en slechts half zo veel als mogelijk.
 - ▶ Houd de lucht een paar seconden vast.
- ▶ Adem langzaam uit.
 - ▶ Bewuste concentratie op het ademproces.
 - ⇒ Hoe intensiever de damp, hoe meer de smaak beïnvloed wordt.

VOORZICHTIG

Hoge intensiteit van dampen

Irritatie van de luchtwegen/longen

- **Temperatuur verlagen**

6.7 Einde gebruik



VOORZICHTIG

Heet oppervlak van de vulkamer

Gevaar voor verbranding

- Raak de vulkamer niet aan totdat de Verdamper is afgekoeld.

- ▶ Houd de oranje aan-/uitschakelaar (ON/OFF) minstens een halve seconde ingedrukt
- ⇒ Het resetten wordt bevestigd door een korte trilling.
- ▶ Laat de Verdamper volledig afkoelen.
- ▶ Indien nodig de Verdamper reinigen zoals beschreven in hoofdstuk 7 "Reiniging/Hygiëne" vanaf pagina 21.

6.8 Automatische uitschakeling

- ▶ Drie minuten na de laatste toetsaanslag of de laatste toepassing schakelt de Verdamper automatisch uit om de accu te sparen.
- ⇒ Het uitschakelen wordt bevestigd door een trilling.
- ▶ Druk tijdens de werking kort op de oranje aan-/uit-schakelaar (ON/OFF).
- ⇒ De automatische uitschakeling wordt teruggezet op drie minuten.

6.9 Bewaring

- ▶ Bewaar de Verdamper en de USB-C Kabel op een droge tegen weersomstandigheden beschermde plaats en buiten het bereik van kinderen of onbevoegden.

7 REINIGING/HYGIËNE


7.1 Koeleenheid

Koeleenheid met het Mondstuk moeten vrij zijn van afzettingen. Afzettingen aan de binnenzijde van de Koeleenheid worden veroorzaakt door dampcondensaat. Hygiëne is een voorwaarde voor een goede werking.


- ▶ Controleer voor elk gebruik de Koeleenheid met het Mondstuk.
- ▶ Reinig de Koeleenheid met het Mondstuk uiterlijk 7 dagen na het laatste gebruik en als er afzettingen zichtbaar zijn aan de binnenkant van de Koeleenheid.

7.1.1 Demonteren van de Koeleenheid


- ▶ Warm de Koeleenheid op voor een betere demontage, omdat het dampcondensaat kleverig kan zijn.

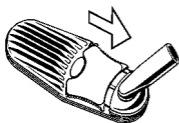


- ▶ Trek de Dekselvergrendeling naar het Mondstuk toe.

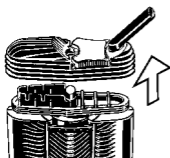

- ▶ Trek het Deksel van de Koeleenheid van de Verdamer.

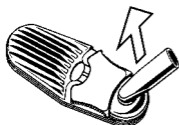


- ▶ Trek het Mondstuk uit het Deksel van de Koeleenheid door licht heen en weer te kantelen.
- ▶ Trek de afdichtring van het Mondstuk af.




- ▶ Bij het reinigen van het Deksel Koeleenheid in isopropylalcohol moet de Dekselvergrendeling worden verwijderd door hem aan één kant omhoog te trekken.

7 REINIGING/HYGIËNE

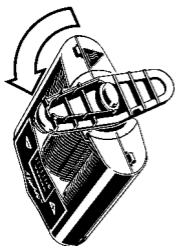

- ▶ Schroef de bodem van de Koeleenheid los van de Verdampers door hem 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

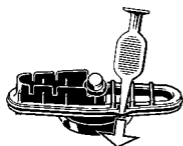

- ▶ Haal de grote Bodemaafdichting met Vulkamerhulpmiddel uit de uitsparing in de groef.
- ▶ Verwijder de kleine Bodemaafdichting.



- ▶ Druk de Zeef met Vulkamerhulpmiddel van boven naar beneden uit de bodem van de Koeleenheid.

7.1.2 Reiniging van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef

- ▶ Gebruik Reinigingsborstels en wattenstaafjes en papieren of katoenen doeken voor handmatige reiniging.
- ▶ Gebruik warm afwaswater of isopropylalcohol als oplosmiddel.
- ▶ Vulkamerzeef en Zeef van de Koeleenheid na elke verdamping met de meegeleverde Reinigingsborstel reinigen.

7.1.2.1 Reiniging van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef met afwaswater

- ▶ Leg alle onderdelen minstens vijf minuten in warm afwaswater.
- ▶ Spoel alle onderdelen minimaal een minuut onder stromend water.
- ▶ Reinig indien nodig de Dekselvergrendeling met warm afwaswater
- ▶ Laat alle onderdelen volledig drogen.

7 REINIGING/HYGIËNE

7.1.2.2 Alternatief: reiniging van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef met isopropylalcohol

VOORZICHTIG

Isopropylalcohol is brandbaar en gemakkelijk ontvlambaar

Gevaar voor verbranding

- **Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de isopropylalcohol!**

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Verbleken van de Dekselvergrendelingssticker

Het oplossen van de lijm van de Dekselvergrendelingssticker


- **De Dekselvergrendeling met signet-hologram met isopropylalcohol alleen afvegen..**

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Bros worden van de plastic onderdelen

- **Leg de kunststof onderdelen maximaal 1/2 uur in isopropylalcohol.**

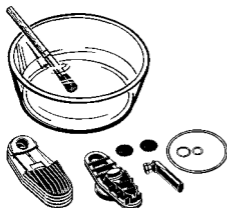

- ▶ Leg alle onderdelen van de Koeleenheid (behalve de Dekselvergrendeling) en de Vulkamerzeef niet langer dan 1/2 uur in isopropylalcohol.
- ▶ Veeg indien nodig de Dekselvergrendeling af met isopropylalcohol.
- ▶ Spoel alle onderdelen minstens een minuut onder stromend water.
- ▶ Laat alle onderdelen volledig drogen.

7.1.3 Controle van de onderdelen van de Koeleenheid en de Vulkamerzeef

- ▶ Controleer alle onderdelen op beschadigde oppervlakken, scheuren, verweking, verharding, verbrossing, vervuiling of verkleuring.
- ▶ Verwijder beschadigde onderdelen.

7.1.4 Monteren van de Koeleenheid



VOORZICHTIG

Plantendeeltjes in de Koeleenheid

Verstopping van de Koeleenheid
Inademen van plantendeeltjes

- **Plaats de Zeef op de juiste wijze in het deksel van de Koeleenheid.**

- ▶ Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
- ▶ Plaats de kleine Bodemafdichtring volledig in het deksel van de Koeleenheid.
- ⇒ Kleine Bodemafdichtring is niet meer zichtbaar.
- ▶ Let bij de montage op de juiste positie van de Afdichtringen.
- ▶ Steek de Zeef in de daarvoor bestemde groef plaatsen.

7.2 Vulkamer

7.2.1 Reinigen van de vulkamer

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Binnendringen van isopropylalcohol in de Verdampers

- **Bevochtig de wattenstaafjes niet te veel.**
- ▶ Maak de vulkamer schoon met een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol.

7.2.2 Verwijderen van de Zeef

- ▶ Een verstopte Zeef moet worden vervangen.
- ▶ Druk de Zeef met behulp van het Vulkamerhulpmiddel langs de groef van de vulkamer.
- ⇒ De Zeef trekt bol en komt zo uit de groef los.
- ▶ Zeef met afwaswater of isopropylalcohol reinigen.

7.2.3 Aanbrengen van de Zeef

- ▶ Gereinigde of nieuwe Zeef buigen.
- ▶ Plaats de Zeef in de vulkamer met de bolle kant naar boven.
- ▶ Druk met het Vulkamerhulpmiddel de Zeef plat in de daarvoor bestemde groef.

7.3 Reinigen van de Verdamer en de USB-C Kabel

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

- Binnendringen van water in de Verdamer of de USB-C Kabel
- **Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.**
- **Niet reinigen met directe water- of dampstraal of met een persluchtstraal.**

- ▶ Schakel de Verdamer uit.
- ▶ Koppel de Verdamer en de USB-C Kabel los van het stroomnet.
- ▶ Reinig de behuizing van de Verdamer en de USB-C Kabel alleen droog, of indien nodig, met een vochtige, zachte doek.

8 OPTIONELE ACCESSOIRES

8.1 Lijst van optionele accessoires

Side Kit - SKU 11 45

De Side Kit garandeert een praktisch gebruik voor de MIGHTY+.

Slijtageset - SKU 06 02 MY

De Slijtageset bevat alle reserveonderdelen om de Koeleenheid te vervangen.

Set Koeleenheid - SKU 11 17 / Koeleenheid - SKU 11 18

De Koeleenheid koelt de damp af en zorgt zo voor een aangename temperatuur en een optimaal aroma. Om te garanderen dat de Koeleenheid schoon is, moet die regelmatig worden vervangen.

Mondstuk Set - SKU 11 11

De Set bevat vier Mondstukken voor de Koeleenheid.

Dekselvergrendelingset - SKU 11 53

De Dekselvergrendeling bevestigt het deksel aan de onderkant van de Koeleenheid. De Set heeft drie Dekselvergrendelingen.

Set Zeven, klein- SKU 11 12

De Set bestaat uit vier Zeven met grove maaswijdte en twee Zeven met normale maaswijdte.

Set Grove Zeven, klein - SKU 11 40

De Set bevat zes Zeven met grove maaswijdte.

Set Normale Zeven, klein - SKU 11 03

De Set bevat zes Zeven met normale maaswijdte.

Set Afdichting - SKU 11 15

De Set bevat alle afdichtringen voor de Koeleenheid en de vulkamer.

Vulhulp - SKU 09 31 MC

Met de Vulhulp kan het gemalen plantenmateriaal schoon in de vulkamer worden gedaan.

Vulkamerhulpmiddelset - SKU 11 59

De verschillende toepassingsmogelijkheden van het Vulkamerhulpmiddel worden in deze Gebruiksaanwijzing beschreven.

Kruidentmolen - SKU 09 30 / Kruidentmolen XL - SKU 09 43

De Kruidentmolen heeft extra scherpe tanden voor fijngemalen plantenmateriaal.

Doseercapsule Set, 40 stk. - SKU 09 33

In de Doseercapsules kan geplet plantaardig materiaal worden gedaan.

Bewaardoos met 8 Doseercapsules - SKU 09 32

Bewaar de gevulde Doseercapsules in de Bewaardoos. Het deksel van de Bewaardoos dient als vulhulp voor de Doseercapsules.

8 OPTIONELE ACCESSOIRES

Vulset voor 40 Doseercapsules- SKU 09 45


Met de Vulset kunnen 40 Doseercapsules tegelijkertijd met fijn gemaakt materiele vegetale worden gevuld.

USB-C Supercharger - SKU 11 47

Door de vier verwisselbare stekkers kan de USB-C Supercharger bijna overal ter wereld worden gebruikt. Met de USB-C Supercharger kan zowel de accu snel worden opgeladen als het net van de Verdampner bij lege accu worden gebruikt.


U kunt deze en andere toebehoren en gedetailleerde informatie hierover vinden onder <https://www.storz-bickel.com> of neem contact op met ons Service Center: 0049-(0)7461-969707-0.

8.2 Kruidenmolen



- ▶ Het gedroogde plantenmateriaal tussen de twee molenschalen van de Kruidenmolen leggen.
- ▶ Sluit de Kruidenmolen.
- ▶ Draai de Kruidenmolen 4-5 keer heen en terug.

8.3 Vulhulp

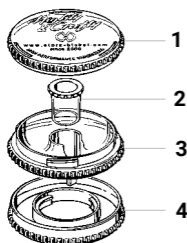

- 1 Bovenste Deksel
- 2 Stop
- 3 Kom
- 4 Onderste Deksel

De Vulhulp wordt gebruikt voor het eenvoudig en schoon vullen van de vulkamer. In de kom van de Vulhulp kunt u gemalen plantenmateriaal opslaan.


8 OPTIONELE ACCESSOIRES

8.3.1 Vullen van de Vulhulp




- ▶ Schroef het bovenste deksel van de Vulhulp tegen de wijzers van de klok in los.
- ▶ Vul de kom incl. stop met gemalen plantenmateriaal.
- ▶ Schroef het bovenste deksel van de Vulhulp vast door het met de wijzers van de klok mee te draaien.

8.3.2 Vullen van de vulkamer met de Vulhulp

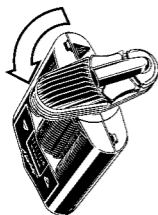

- ▶ Schroef de Koeleenheid los van de Verdampfer door hem 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Gebruik het Vulkamerhulpmiddel om eventuele resten uit de vulkamer te verwijderen.

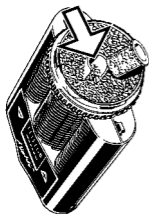

- ▶ Schroef het onderste deksel van de Vulhulp los door het met de wijzers van de klok mee te draaien.
 - ▶ Schroef de Vulhulp op de Verdampfer vast door hem 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.
 - ▶ Schroef het bovenste deksel van de Vulhulp los door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
 - ▶ Trek de stop uit de Vulhulp.
- ▶ Duw een deel van het plantenmateriaal door de centrale opening van de Vulhulp in de vulkamer.


8 OPTIONELE ACCESSOIRES



- ▶ Vul de vulkamer tot aan de onderste rand van de Vulhulp.

- ▶ Plaats de stop in de centrale opening van de Vulhulp.
- ▶ Schroef het bovenste deksel van de Vulhulp los door het met de wijzers van de klok mee te draaien.
- ▶ Schroef de Vulhulp los van de Verdampser door hem 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Schroef het onderste deksel op de Vulhulp door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Schroef de Koeleenheid op de Verdampser vast door hem 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

8.4 Doseercapsules (voor eenmalig gebruik) en Bewaardoos

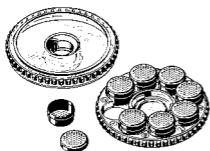

- ▶ Gemalen plantenmateriaal kan voor opslag in de Doseercapsules worden gedaan.


8.4.1 Vullen van de Doseercapsule met behulp van het deksel van de Bewaardoos



- ▶ Deksel van de Bewaardoos tegen wijzers van de klok in afschroeven.
- ▶ Deksel van de Bewaardoos op geopende Doseercapsule plaatsen.
- ▶ Duw het gemalen plantenmateriaal door de centrale opening van het deksel van de Bewaardoos in de Doseercapsule.
- ▶ Doseercapsule met deksel sluiten.

8 OPTIONELE ACCESSOIRES

8.4.2 Vullen van de Bewaardoos met Doseercapsules

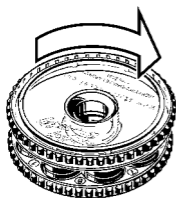


- ▶ Gevulde Doseercapsule in de Bewaardoos plaatsen.
- ▶ Schroef de deksel van de Bewaardoos met de klok mee vast.

8.4.3 Vullen van de Doseercapsule met behulp van de Vulset




- ▶ Met de Vulset kunnen 40 Doseercapsules tegelijkertijd met fijnemaakt plantenmateriaal worden gevuld.

8.4.4 Doseercapsule in de vulkamer inbrengen

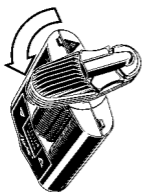

- ▶ Schroef de Koeleenheid los van de Verdamp(er) door hem 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

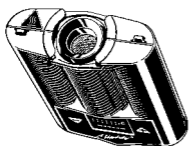

- ▶ De gevulde Doseercapsule met het deksel naar boven in de Vulkamer plaatsen.
- ▶ Schroef de Koeleenheid op de Verdamp(er) vast door hem 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

8.4.5 Verwijderen van de Doseercapsules

- ▶ De Doseercapsule na gebruik weggooien met het huishoudelijk afval, omdat het een wegwerpproduct is.

8.5 Reinigen van de Kruidenmolen, van de Vulhulp en van de Bewaardoos voor Doseercapsules

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Schade aan de oppervlakken.

- **Plaats de Kruidenmolen, de Vulhulp en Bewaardoos voor Doseercapsules niet in isopropylalcohol.**
- ▶ Maak de Kruidenmolen, de Vulhulp en de Bewaardoos voor Doseercapsules schoon in warm afwaswater.

9 STORINGEN

9.1 Mogelijke storingen / Probleemoplossing

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De Verdamper kan niet aangezet worden.	Accu is leeg.	<ul style="list-style-type: none">▶ Controleer de accuweergave.▶ Laad de accu indien nodig op.▶ Alternatief: de Verdamper met de USB-C Supercharger bedienen.
ERR 001	Accutemperatuur is te hoog.	<ul style="list-style-type: none">▶ Laat de Verdamper afkoelen.
ERR 002	Accutemperatuur is te laag.	<ul style="list-style-type: none">▶ Verplaats de Verdamper naar een warme omgeving.▶ Verwarm de Verdamper niet met een externe warmtebron, zoals een fornuis, magnetron of aansteker.
ERR 003	USB-Opladers of USB-C Kabels zijn niet geschikt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Gebruik originele STORZ & BICKEL-toebehoren.
ERR 004	De Verdamper is defect.	<ul style="list-style-type: none">▶ Schakel de Verdamper onmiddellijk uit.▶ Trek de stekker uit het stopcontact.▶ Neem contact op met ons Service Center.

9.2 Afvoer

- ▶ Voer de onherstelbare Verdamper na de garantieperiode af via de grondstoffenkringloop of stuur hem naar ons Service Center.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

10.1 Verdamper

Ingangsspanning: 5 VDC USB / 5-15 VDC USB-C PD

Energieverbruik: 45 W max.

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)

Temperatuurbereik: 40 °C tot 210 °C (104 °F tot 410 °F)

Maten: 14 x 8 x 3 cm (5,5 x 3,2 x 1,2 inch)

Gewicht: ca. 242 g (0,5 lb)

Octrooien en modellen: www.storz-bickel.com/patents

Technische wijzigingen voorbehouden.

10.2 Technische eisen voor bruikbare opladers

- Voor het opladen wordt een USB-Oplader met minimaal 5 VDC / 2 A (12 W) aanbevolen.
- Technische eisen voor Supercharging:
De lader moet de USB-C PD ondersteunen en ten minste 9 VDC / 3 A (27 W) leveren.
- Technische eisen voor de passthrough-werking:
gebruik USB-C supercharger of oplader met USB-C PD ondersteuning en 15 VDC / 3 A (45 W).

11 NALEVING VAN DE WETTELIJKE EISEN EN NORMEN

De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:

- EC 60335
- EN 55011
- EN 61000-4-X



Fabrikant:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland

12.1 Vrijwaring

De STORZ & BICKEL GmbH en de STORZ & BICKEL America Inc. als verkoper waarborgen de klant dat het product schadevrij is volgens de richtlijnen van het Duitse recht overeenkomstig onze algemene levervoorwaarden (Allgemeinen Lieferbedingungen, AGB), die aan het koopcontract ten gronde liggen. STORZ & BICKEL heeft uiteraard alleen een vrijwaringsplicht als de klant de producten rechtstreeks via ons heeft verworven. Als de klant de producten via derden verwerft, komen eventueel aanspraken op vrijwaring tegenover deze derden in aanmerking, waarbij STORZ & BICKEL geen uitspraak kan doen over de inhoud ervan.

Ter verduidelijking wijzen wij er hierbij nogmaals op, dat de vrijwaring alleen betrekking heeft op het verhelpen van aanvankelijke schade, die zich voordoet ondanks deskundig gebruik van het product met inachtneming van deze Gebruiksaanwijzing en overige gebruikersinformatie. Normale slijtage of gebruikelijke versluiting van de producten – speciaal ook van de batterijen - behoren niet tot de schade die valt onder de vrijwaring. Voor zover de klant in het kader van het onderhoud of de reparatie van het product een beroep doet op service van derden of externe producten gebruikt, blijft de vrijwaringsplicht van STORZ & BICKEL alleen bestaan, als de klant kan bewijzen dat de schade niet te wijten is aan het gebruik van de service van derden of het externe product.

STORZ & BICKEL beslist er naar eigen goeddunken over, of het verhelpen van een schade die in aanmerking komt voor vrijwaring gebeurt door reparatie of levering van een nieuw product.

De vordering tot aanspraken op vrijwaring moet worden gericht aan STORZ & BICKEL GmbH & Co. KG, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Duitsland, en voor klanten uit de VS en Canada aan STORZ & BICKEL America Inc., 1078 60th Street, Suite A, Oakland, CA 94608. Stuur ons de beschadigde goederen niet-gedemonteerd en volledig met de factuur in een verpakking die schade tijdens het transport voorkomt.

Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u erop, dat alle informatie over onze producten in deze Gebruiksaanwijzing en op andere plaatsen geen gewaarborgde eigenschappen of houdbaarheid weergeven, voor zover er niet uitdrukkelijk wordt gewezen op het bestaan van een desbetreffende garantie.

12.2 Aansprakelijkheid

STORZ & BICKEL is tegenover de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onze producten volgens de richtlijnen van het Duitse recht overeenkomstig onze AGB. Er is dus alleen aansprakelijkheid voor schade die door grove nalatigheid of opzettelijk is veroorzaakt, tenzij het gaat schade aan leven, lichaam en gezondheid of de schending betreft een essentiële contractuele verplichting. In dit geval zijn wij tegenover de klant ook aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid.

12.3 Copyright

Dit document is door het auteursrecht beschermd en mag zonder de voorafgaande toestemming van STORZ & BICKEL noch geheel noch gedeeltelijk worden gebruikt volgens §§ 15 ff. UrhG (Urheberrechtsgesetz, auteursrecht).



STORZ & BICKEL

Manufacturer and Distributor:

STORZ & BICKEL GmbH

In Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen /Germany

Phone +49-7461-969707-0 · Fax +49-7461-969707-7

e-mail: info@storz-bickel.com

